

طراحی آماری - اقتصادی نمودار کنترل میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر با درنظرگرفتن خطای اندازه‌گیری

عباس سفابی* (دانشیار)

فائزه فاضلی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نمودارهای کنترلی کی از ابزارهای کنترل فرایند و از مهمترین روش‌های تشخیص تغییرات به شمار می‌روند. در کاربرد انواع نمودارها، طراحی پارامترهای آنها شامل اندازه نمونه، فاصله نمونه‌گیری و حدود کنترل ضروری است. اما از آنجا که از نمونه‌گیری استفاده می‌شود وجود خطای اندازه‌گیری اجتناب‌پذیر است. یکی از روش‌های کاهش اثرات خطای اندازه‌گیری تکرار اندازه‌گیری هر کالاست. در این نوشته برای تجربه‌ی بار، طراحی آماری - اقتصادی نمودار کنترل میانگین استاندارد و میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری اجسام شده است. سپس تابع طراحی شده با استفاده از مثال عددی بررسی، و در نهایت مقادیر بهینه‌ی پارامترهای طراحی با هدف کمینه‌کردن هزینه‌ها و با استفاده از الگوریتم ژنتیک حاصل شد. نتایج نشان دهنده کاهش هزینه‌ها با بهکاربردن نمودار انطباق‌پذیر است. نتایج تحلیل حساسیت کاوش تعداد اندازه‌گیری‌های اضافی مشخصه‌ی کیفی هر محصول با افزایش شبیه مدل خطای اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

a.saghaei@srbiau.ac.ir
f.fazeli@srbiau.ac.ir

وازگان کلیدی: طراحی آماری - اقتصادی، خطای اندازه‌گیری، تکرار اندازه‌گیری، نمودار کنترل میانگین با اندازه نمونه متغیر، الگوریتم ژنتیک.

۱. مقدمه

ساده‌ترین نمودار کنترل است و از آن برای پایش میانگین مشخصه‌ی کیفی محصول نظر استفاده می‌شود. استفاده از تمام نمودارهای کنترل، از جمله نمودار کنترل میانگین استاندارد، نیازمند طراحی پارامترهای این نمودارها — شامل انتخاب اندازه نمونه^۱، فاصله نمونه‌گیری (فاصله‌ی زمانی بین نمونه‌گیری‌ها^۲) و حدود کنترل^۳ — معروف به «طراحی آماری^۴» است. هدف از طراحی آماری، یافتن مقادیر بهینه‌ی پارامترهای طراحی است، طوری که متوسط طول دنباله در شرایط تحت کنترل و متوسط طول دنباله برای شناسایی یک تغییر خاص در مشخصه‌ی کیفی، برابر مقدار مشخصی باشد. اما این روش طراحی هزینه‌های اقتصادی زیادی را به فرایند تحمیل می‌کند، زیرا هزینه‌های نمونه‌گیری و آزمایش، هزینه‌های برسی هشدارهای خارج از کنترل، و احیاناً رفع انحرافات با دلیل و هزینه‌های مربوط به دریافت محصول نامنطبق به سیله‌ی مشتری، همگی بستگی به انتخاب پارامترهای نمودار کنترل دارند. به همین علت، دیدگاه طراحی اقتصادی^۵ نمودارهای کنترل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. منظور از طراحی اقتصادی تعیین پارامترهای نمودار کنترل است به طوری که مجموع هزینه‌های نمونه‌گیری، جستجو و بازرسی، تعمیرات و هزینه‌ی تولید قطعات معیوب کمینه شود. هر دو طراحی آماری و اقتصادی، هریک به طور جداگانه نقاط ضعف و قوت منحصر به خود را دارند. در همین راستا، طرح آماری - اقتصادی^۶ مطرح شد. هدف از طراحی آماری - اقتصادی، کمینه‌کردن متوسط هزینه در واحد زمان با اعمال

کنترل فرایند آماری یک رویکرد مناسب برای نگهداری پارامترهای فرایند در یک سطح تولیدی مناسب و کاهش هزینه‌های سازمان است. در بحث کیفیت، هر محصول و مشخصه‌های کیفی آن باید چنان ویژگی‌هایی داشته باشند که بتوانند شایسته‌ی کاربرد باشند. به عبارت دیگر، فرایند تولید دارای ثبات قابل قبول باشد و تغییر پذیری در مشخصه‌های کیفی محصول به حداقل مقدار ممکن کاهش یابد. برای نگهداری و بهبود کیفیت و کسب اطمینان از کمینه‌بودن تغییرات مشخصات محصول با مشخصات استانداردها، با استفاده از اندازه‌گیری‌ها یا آزمون‌هایی کنترل کیفیت روی یک محصول صورت پذیرفت. سپس دکتر والر شوهرارت استفاده از آمار را در کنترل کیفیت پیشنهاد داد و بدین ترتیب مبھمی جدید مطرح شد، تحت عنوان «کنترل فرایند آماری» که در حین تولید استفاده می‌شود و زیرشاخه‌ی از کنترل کیفیت آماری است. نمودارهای کنترل برجسته‌ترین، مؤثرترین و در عین حال پیچیده‌ترین روش مورد استفاده در کنترل فرایند آماری است و نقش مهمی در ارتفاع کیفیت فرایند از طریق پایش و شناسایی تغییرات رخ داده در آنها ایفا می‌کنند. مهم‌ترین دلایل استفاده از نمودارهای کنترل، بهبود وضعیت موجود در یک فرایند است. نمودار کنترل \bar{X}

* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۲۴، ۱۳۹۳/۸/۱، اصلاحیه ۴، ۲۹، پذیرش ۲۳، ۱۳۹۴/۸/۲۳

تأثیر خطای اندازه‌گیری را بر نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی انطباق پذیر بررسی کرده و نشان دادند که عملکرد این نمودار کنترل در حضور خطای اندازه‌گیری کاهش می‌یابد.^[۱۹] با توجه به مطالب ذکر شده مشاهده می‌شود طراحی آماری - اقتصادی نمودارهای کنترل میانگین استاندارد و انطباق پذیر با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری، تاکنون انجام نشده و به عنوان گپ تحقیقاتی به حساب می‌آید.

۲. مدل سازی

۱.۲. تعریف فرایند

در اکثر فرایندهای موجود، آگاهی از مقدار یک مشخصه‌ی کیفی نیازمند اندازه‌گیری آن مشخصه است. اما غالباً به علت وجود خطای اندازه‌گیری، قادر به مشاهده مقدار واقعی نخواهیم بود. لیناً و وو دال مدل خطای اندازه‌گیری را به صورت رابطه‌ی گسترش دادند:

$$Y = A + BX + \varepsilon \quad (1)$$

که در آن A و B مقادیر ثابت‌اند. با توجه به این که X (مقدار واقعی مشخصه‌ی کیفی) و ε (خطای تصادفی) به ترتیب دارای توزیع نرمال با میانگین μ و واریانس σ_p^2 و میانگین صفر و واریانس σ^2 هستند، Y دارای توزیع نرمال با میانگین $A + B\mu$ و واریانس $\sigma_m^2 = \sigma_p^2 + B^2\sigma_p^2$ خواهد بود. از آنجا که به علت وجود خطای در سیستم اندازه‌گیری امکان دست‌یابی به مقادیر واقعی X وجود ندارد از نمودارهای کنترل برای پایش Y جهت کنترل X استفاده می‌شود. اگر هر نمونه به تعداد K بار اندازه‌گیری شود میانگین کل \bar{Y} روی نمودار کنترل ترسیم می‌شود. آماره‌ی نمودار به صورت:

$$Z_i = (\bar{Y}_i - \mu_{\bar{Y}})/\sigma_{\bar{Y}}$$

خواهد بود که در آن \bar{Y} میانگین زیرگروهی است که اندازه نمونه‌اش n_i بوده و هر نمونه به تعداد K بار اندازه‌گیری شده است؛ Z_i دارای توزیع نرمال استاندارد است. در صورتی که میانگین مشخصه‌ی کیفی μ باشد، فرایند تحت کنترل است اما اگر میانگین تغییر کرده و به $\mu + \delta$ تبدیل شود فرایند خارج از کنترل نامیده می‌شود. در فرایند مورد بررسی، فرض برخ دادن یک انحراف بادلیل بوده و تعداد وقوع این انحراف‌ها در ای توزیع پواسون با پارامتر λ در هر ساعت است. بنابراین زمان تحت کنترل بودن فرایند دارای توزیع نمایی با میانگین $\lambda/8$ خواهد بود. لازم به ذکر است که این فرایند خوداصلاح نبوده و پس از انتقال به حالت خارج از کنترل، با انجام فعالیت‌های اصلاحی، به حالت تحت کنترل باز می‌گردد. همچنین توزیع خطای نمونه‌برداری نرمال، و دارای میانگین صفر است. لازم به ذکر است توزیع خطای اندازه‌گیری در صورت وجود هرگونه اریبی از حالت نرمال بودن خارج می‌شود. ایجاد حالت اریبی در توزیع خطای می‌تواند ناشی از مواردی از جمله کالایبره نبودن دستگاه، مشابه نبودن دستگاه‌های اندازه‌گیری و یکسان نبودن رفتار پرسنل نموداری باشد. در صورت وجود هر یک از موارد ذکر شده خطای تصادفی نیستند و توزیع آنها از توزیع نرمال پیروی نخواهد کرد. در این مقاله، مشابه برخی از تحقیقات پیشین^[۱۸] خطای اندازه‌گیری از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

در مدل هزینه‌ی لورزن و وانس، دوره‌ی کیفیت به صورت فاصله بین دو حالت تحت کنترل تعریف شده و دارای ۴ جزء است: ۱. از شروع فرایند تا بروز یک انحراف بادلیل؛ ۲. از بروز یک انحراف بادلیل تا هشدار این رخداد توسط نمودار کنترل؛ ۳. زمان لازم برای کشف انحراف بادلیل؛ ۴. زمان لازم برای تعمیر فرایند و بطرف کردن انحراف بادلیل.

برخی محدودیت‌های آماری روی خطای نوع اول و دوم است.^[۲۰] طراحی اقتصادی نمودار کنترل \bar{X} برای اولین بار توسط دانکن مطرح شد؛ یکی از مفروضات مدل وی وجود یک انحراف بادلیل در فرایند بود.^[۲۱] وی همچنین در سال ۱۹۷۱، طراحی اقتصادی نمودار کنترل \bar{X} را در شرایطی که چندین انحراف بادلیل وجود دارد، ارائه داد.^[۲۲] لورزن و وانس یک مدل تابع هزینه ارائه کردند که برای تمامی نمودارهای کنترل، مستقل از آماره‌ی که روی آن ترسیم می‌شود قابل استفاده است.^[۲۳] سانیگا و رحیم، و بعدها رحیم و کاستا (۲۰۰۰)^[۲۴] تابعی از طراحی اقتصادی نمودار کنترل \bar{X} و R و نیز \bar{X} و S را انجام دادند.^[۲۵] تابعی از انگلیش طراحی اقتصادی نمودار کنترل ترکیبی \bar{X} و EWMA را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.^[۲۶] اما حساس نبودن نمودار کنترل میانگین استاندارد در پی بردن به تغییرات کوچک در فرایند، عدمه‌ترین نقطه ضعف این نمودار به شمار می‌رود. معرفی نمودارهای کنترل انطباق پذیر^[۷] از نوآوری‌هایی بوده که درخصوص بهبود عملکرد نمودارهای میانگین استاندارد انجام شده است. نمودارهای انطباق پذیر قابلیت شناسایی سریع‌تر تغییرات رخ داده در فرایند را دارند و از تولید محصولات معیوب بیشتر جلوگیری می‌کنند. یکی از انواع نمودارهای کنترل انطباق پذیر، نمودار با اندازه نمونه‌ی متغیر است. این نمودار توسط پراهه و همکاران و نیز توسط کاستا، به‌طور مجرماً و با دروش متفاوت مطرح شد.^[۲۷] در کاربرد عملی نمودارهای انطباق پذیر، نیکلاپدز و همکاران نمودار \bar{X} را با اندازه نمونه‌ی متغیر و یا فاصله‌ی نمونه‌گیری متغیر در یک کارخانه تولید کاشی در یونان، مورد استفاده قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که پیاده‌سازی نمودارهای انطباق پذیر، پیچیدگی زیادی نسبت به نمودار شوهارت استاندارد ندارد.^[۲۸] در نهایت تاکراس ادبیات نمودارهای کنترل انطباق پذیر را مرور کرده و چن و همکاران اپراتور دستگاه‌های انطباق پذیر را با یکدیگر مقایسه کردند.^[۲۹] در تمام مواردی که عنوان شد، طراحی نمودار کنترل و در نهایت استفاده از این نمودار برای کنترل فرایند نیازمند نمونه‌گیری از مشخصه‌ی کیفی مورد نظر و در فواصل زمانی مشخص است تا پس از اندازه‌گیری مشخصه‌ی کیفی و طراحی نمودار در مورد تحت کنترل بودن فرایند اظهار نظر شود. مسئله‌ی رایج در بخش نمونه‌گیری و در نهایت استفاده از نمودارهای کنترل، خطای اندازه‌گیری است. از آنجا که سیستم اندازه‌گیری شامل اپراتور و دستگاه‌های اندازه‌گیری است که از دقت کافی برخوردار نیستند، بروز خط امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. وجود خطای اندازه‌گیری در نمودارهای کنترل موجب کاهش کارایی آنها شده و کشف سریع تغییرات را به تعویق می‌اندازد. به عبارت دیگر، خطای اندازه‌گیری بر شاخص متوسط طول دنباله از کذاشته و درنتیجه هزینه‌ی محصولات نامنطبق در یک فرایند تولید و تابع هزینه‌ی کل، چهار تغییر خواهد شد. محققین طی سال‌های مختلف، تأثیر خطای اندازه‌گیری بر نمودارهای کنترل را بررسی کرده‌اند. در سال ۱۹۵۴، بنت تأثیر خطای اندازه‌گیری بر روی نمودار کنترل \bar{X} را مورد مطالعه قرار داد.^[۲۱] سپس آبراهام به معنی حدود کنترل در حضور عدم حضور خطای اندازه‌گیری برداخت و اثر خطای اندازه‌گیری بر پایش انحراف از معیار فرایند را بررسی کرد.^[۲۲] کانازوکا (۱۹۸۶)^[۲۳] تأثیر خطای اندازه‌گیری بر نمودار \bar{X} و R را بررسی کرد. این محقق افزایش اندازه نمونه را به عنوان راه حل مشکل پیشنهاد داد.^[۲۴] اثر خطای اندازه‌گیری بر روی متوسط طول دنباله نمودارهای کنترل \bar{X} و R به تهابی و نمودار کنترل ترکیبی \bar{X} و R توسعه والدن بررسی شد. راه حل پیشنهادی وی برای کاهش اثرات خطای اندازه‌گیری، افزایش اندازه نمونه، تکرار اندازه‌گیری و ترکیبی از دو روش مطرح شده بود.^[۲۵] لینا و وودال در تحقیقی اثر خطای اندازه‌گیری را روی نمودارهای کنترل شوهارت مطالعه کردند. آنها نشان دادند که وجود خطای اندازه‌گیری موجب کاهش توان نمودار کنترل در کشف حالات خارج از کنترل می‌شود. این محققین راه حل تکرار اندازه‌گیری‌ها را برای کاهش اثرات منفی خطای اندازه‌گیری پیشنهاد دادند.^[۲۶] سقاوی و همکاران

۸ تغییرات ایجاد شده در میانگین فرایند بر حسب انحراف استاندارد فرایند، σ_m^* واریانس خطای اندازه‌گیری، σ_p^* واریانس مقدار واقعی مشخصه‌ی کیفی مورد نظر، B شیب خطای اندازه‌گیری، L حدود کنترل نمودار کنترل، h فاصله‌ی زمانی بین نمونه‌گیری‌ها، n تعداد نمونه‌های گرفته شده در هر بار نمونه‌گیری، E زمان لازم برای گرفتن هر نمونه، و K تعداد دفات اندازه‌گیری برای هر قلم کالاست.

در راستای طراحی آماری، کمترین مقدار برای متوسط طول دنباله در حالت تحت کنترل به صورت l و بیشترین مقدار برای متوسط طول دنباله در حالت خارج از کنترل u در نظر گرفته می‌شود. در نهایت، هدف یافتن مقادیر بهینه‌ی برای پارامترهای طراحی نمودار کنترل میانگین استاندارد با در نظر گرفتن محدودیت‌های مطرح شده برای متوسط طول دنباله‌است تا هزینه‌ی کل دوره کیفیت بر واحد زمان (رابطه‌ی (2)) حداقل شود.

۳.۲ مدل‌سازی نمودار کنترل میانگین VSS

در تمام نمودارهای انطباق‌پذیر، حدود هشداری (w) بر روی نمودار کنترل رسم می‌شود و ناجیه را به دو قسمت تقسیم می‌کند. ناجیه‌ی که بین حدود هشدار رسم وی شود و به آن ناجیه‌ی مرکزی نیز گفته می‌شود و ناجیه‌ی خارج از حدود هشدار ولی داخل حدود کنترل که در هر دو طرف نمودار قرار می‌گیرد ناجیه‌ی هشدار نامیده می‌شود. فرض کنید n_1 و n_2 به ترتیب بیشینه و کمینه اندازه نمونه باشند به‌طوری که $n_1 < n_2$ است. انتخاب بین بیشینه و کمینه اندازه نمونه به موقعیت نقطه‌ی نمونه‌ی قبل روی نمودار کنترل بستگی دارد. اگر نقطه‌ی $(1 - \lambda)$ در ناجیه‌ی مرکزی باشد، نشان می‌دهد که فرایند در شرایط ایمنی بسر می‌برد و کمترین اندازه نمونه (n_1) برای نمونه‌گیری بعدی انتخاب می‌شود. اما اگر نقطه‌ی قبل در ناجیه‌ی هشدار واقع شود، بیان‌گر احتمال جایه‌جایی میانگین فرایند بوده و برای یافتن هرچه سریع‌تر انحراف بادلی، بیشترین اندازه نمونه (n_2) برای نمونه‌ی بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در نهایت، چنانچه نمونه‌ی قبل در ناجیه‌ی واکنش قرار گیرد فرایند خارج از کنترل در نظر گرفته می‌شود.

برای طراحی آماری - اقتصادی نمودار VSS، ابتدا طراحی اقتصادی انجام می‌شود و تابع هزینه طبق رابطه‌ی (3) به دست می‌آید.

$$C =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{c_1}{\lambda} + c_1 (h.ARL_\delta - \tau + E_\delta[N].KE + \gamma_1 T_1 + \gamma_2 T_2) + F\left(\frac{s}{ARL_\delta}\right) + W \\ \frac{1}{\lambda} + T_\delta(1 - \gamma_1)\left(\frac{s}{ARL_\delta}\right) + h.ARL_\delta - \tau + E_\delta[N].KE + T_1 + T_2 \end{array} \right\} \\ + \left\{ \begin{array}{l} [a + n_\delta(b_1 + b_2(K - 1))] . s \\ + [a + E_\delta[N].(b_1 + b_2(K - 1))] . \left[ARL_\delta + \frac{\gamma_1 T_1 + \gamma_2 T_2}{h} \right] \end{array} \right\} \\ + \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\lambda} + T_\delta(1 - \gamma_1)\left(\frac{s}{ARL_\delta}\right) + h.ARL_\delta - \tau + E_\delta[N].KE + T_1 + T_2 \end{array} \right\} \quad (3)$$

تعريف پارامترهای ARL_δ ، γ_1 ، γ_2 ، s ، T_1 ، T_2 ، E ، K ، n ، h ، c_1 ، a ، F ، W ، $E_\delta[N]$ ، b_1 و b_2 در رابطه‌ی (3) مشابه رابطه‌ی (2) است. موارد متفاوت نیز عبارت‌اند از: ARL_δ یا متوسط تعداد نمونه‌گیری‌ها تا هشدار خارج از کنترل بودن فرایند توسط نمودار و $E_\delta[N]$ یا متوسط اندازه نمونه ARL_δ و $E_\delta[N]$ با استفاده از زنجیره‌ی مارکوف به دست آمده است؛ روابط مربوطه در پیوست آورده شده است. در نهایت، مقدار بهینه‌ی پارامترها با در نظر گرفتن محدودیت‌های آماری (رابطه‌ی (4)) برای متوسط طول دنباله‌ها و با استفاده از الگوریتم ژنتیک با هدف کمینه‌کردن

۲.۲ مدل‌سازی نمودار کنترل میانگین استاندارد

به مبنظر مدل‌سازی، ابتدا طراحی اقتصادی انجام می‌شود و سپس تابع هزینه بر واحد زمان به دست می‌آید. در ادامه با در نظر گرفتن محدودیت‌های آماری، طراحی آماری انجام می‌شود. ترکیب دو طراحی عنوان شده منجر به طراحی آماری - اقتصادی نمودار کنترل میانگین استاندارد خواهد شد. تابع هزینه بر واحد زمان نمودار کنترل میانگین استاندارد در رابطه‌ی (2) نشان داده شده است:

$$C = \left\{ \begin{array}{l} \frac{c_1}{\lambda} + c_1 (h.ARL_\delta - \tau + nKE + \gamma_1 T_1 + \gamma_2 T_2) + F\left(\frac{s}{ARL_\delta}\right) + W \\ \frac{1}{\lambda} + T_\delta(1 - \gamma_1)\left(\frac{s}{ARL_\delta}\right) + h.ARL_\delta - \tau + nKE + T_1 + T_2 \end{array} \right\} \\ + \left\{ \begin{array}{l} \left[\frac{a + n(b_1 + b_2(K - 1))}{h} \right] \left[\frac{1}{\lambda} + h.ARL_\delta - \tau + nKE + \gamma_1 T_1 + \gamma_2 T_2 \right] \\ \frac{1}{\lambda} + T_\delta(1 - \gamma_1)\left(\frac{s}{ARL_\delta}\right) + h.ARL_\delta - \tau + nKE + T_1 + T_2 \end{array} \right\} \quad (2)$$

که در آن، C هزینه‌ی کل دوره‌ی کیفیت بر واحد زمان؛ C_1 هزینه‌ی تولید محصولات نامنطبق در واحد زمان در حالت تحت کنترل؛ C_2 هزینه‌ی تولید محصولات نامنطبق در واحد زمان در حالت خارج از کنترل؛ F هزینه‌ی جستجو برای یک هشدار اشتباهی؛ a هزینه‌ی تعمیر و اصلاح فرایند برای هر هشدار خارج از کنترل؛ b_1 هزینه‌ی ثابت نمونه‌گیری؛ b_2 هزینه‌ی نخستین نمونه‌گیری برای هر کالا؛ b_3 هزینه‌ی نمونه‌گیری به‌ازاء هر بار اندازه‌گیری مجدد برای هر کالا؛ T_1 متوسط زمان جستجو برای یک هشدار اشتباه، T_2 متوسط زمان جستجو برای یک انحراف بادلی. متوسط زمان برای اصلاح فرایند و رفع انحراف بادلی.

اگر فرایند حین بازرسی و جستجو ادامه داشته باشد $\lambda_1 = 1$ ، و در غیر این صورت $\lambda_1 = 0$ همچنین اگر فرایند حین تعمیر و اصلاح فرایند ادامه داشته باشد $\lambda_2 = 1$ و در غیر این صورت $\lambda_2 = 0$. متوسط تعداد نمونه‌های گرفته شده در حالت تحت کنترل با مقدار:

$$\tau_s = \sum_{i=0}^{\infty} i.p(ih < x < (i+1)h) = \sum_{i=0}^{\infty} i[e^{-\lambda h i} - e^{-\lambda h (i+1)}] \\ = \frac{e^{-\lambda h i}}{1 - e^{-\lambda h i}}$$

است. متوسط زمان بروز یک انحراف بادلی از زمان گرفتن آخرین نمونه با مقدار:

$$\tau = \frac{1 - e^{-\lambda h} (1 + \lambda h)}{\lambda (1 - e^{-\lambda h})}$$

متوسط طول دنباله در حالت تحت کنترل با مقدار:

$$ARL_\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{2 - 2\varphi(L)}$$

متوسط طول دنباله در حالت خارج از کنترل با مقدار:

$$ARL_\lambda =$$

$$\frac{1}{1 - \varphi\left(L + \frac{\sqrt{n} \cdot \delta}{\sqrt{\left(1 + \frac{\sigma_m^2}{\sigma_p^2 \cdot K \cdot B^2}\right)}}\right) + \varphi\left(-L + \frac{\sqrt{n} \cdot \delta}{\sqrt{\left(1 + \frac{\sigma_m^2}{\sigma_p^2 \cdot K \cdot B^2}\right)}}\right)}$$

هزینه به دست خواهد آمد:

$$ARL_c > 1, \quad ARZ L_\delta < u \quad (4)$$

۴.۲. تابع زیان محصولات نامنطبق

در این نوشتار هزینه‌ی تولید محصولات نامنطبق در حالت تحت کنترل (c_0) و خارج از کنترل (c_1), براساس محدود اختلاف میانگین مشخصه کیفی مورد نظر از میانگین هدف تعریف شده است. در تابع زیان درجه دوم هرچه اختلاف افزایش باید هزینه‌ی تولید محصولات نامنطبق طبق روابط ۵ بیشتر می‌شود.

$$L(x) = H(x - \tau)^2$$

$$c_0 = pH \left[\sigma_0^2 + (\mu_0 - \tau)^2 \right]$$

$$c_1 = pH \left[\sigma_0^2 + (\mu_0 - \tau)^2 + \delta^2 \sigma_0^2 - 2\delta \sigma_0 (\mu_0 - \tau) \right] \quad (5)$$

در روابط ۵، H ضریب تناسب و p میزان تولید محصول در هر ساعت خواهد بود. همچنین در روابط مربوط به محاسبه‌ی c_1 ، مقدار ۵ تغییرات ایجاد شده در میانگین فرایند بر حسب انحراف استاندارد فرایند را نشان می‌دهد.

۳. تحلیل نتایج

برای بدست آوردن مقادیر بهینه‌ی پارامترهای طراحی نمودارهای کنترل میانگین استاندارد و میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر، در شرایطی که حداقل هزینه کسب می‌شود از یک مثال عددی استفاده شده است:^[۱۶]

۲.۳. نتایج طراحی آماری - اقتصادی نمودار میانگین

۱.۲.۳. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای طراحی نمودارکنترل میانگین به ازاء مقادیر مختلف σ_m^2/σ_p^2

مقادیر بهینه‌ی پارامترهای طراحی نمودارکنترل میانگین به ازاء مقادیر مختلف واریانس خطای اندازه‌گیری در حالات وجود و عدم وجود خطای اندازه‌گیری ($K = 1$) در جداول ۱ تا ۴ ارائه شده است.

همانطورکه در جداول مشاهده می‌شود هزینه‌ها در عدم وجود خطای اندازه‌گیری افزایش یافته است. همچنین به ازاء واریانس خطای اندازه‌گیری ثابت، با افزایش

جدول ۱. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودارکنترل میانگین به ازاء $\sigma_m^2/\sigma_p^2 = ۰$

$K = 1$	وجود تکرار اندازه‌گیری						
$C_{\bar{Y}}$	K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	λ	δ
۲۷,۸۸	۱	۲,۸۱	۱۶,۷	۱۵	۲۷,۸۸	۰,۰۱	۱
۳۸,۵	۲	۲,۸۱	۱۹,۸۸	۱۳	۳۸,۲۷	۰,۰۵	
۳۲,۴۹	۱	۲,۹۳	۸,۶	۸	۳۲,۴۹	۰,۰۱	۱/۵
۵۳,۰۸	۲	۲,۸۱	۷,۱۲	۷	۵۲,۱۹	۰,۰۵	
۳۸,۶۷	۱	۲,۱۴	۴,۸	۵	۳۸,۶۷	۰,۰۱	۲
۷۰,۵۱	۲	۲,۸۱	۴,۲۸	۴	۷۰,۴۷	۰,۰۵	
۴۶,۵۳	۱	۲,۳۸	۳,۲۸	۴	۴۶,۵۳	۰,۰۱	۲/۵
۱۰۲,۴۳	۲	۳,۰۹	۲,۲۶	۳	۹۳,۶۲	۰,۰۵	

مقادیر فوق در مدل‌های ۲ و ۳ قرار داده شده در نهایت مدل بهینه‌سازی برای هریک

از توابع هزینه با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود خواهد بود:

Min	$Z_1 = C$ (۲)	(رابطه)	Min	$Z_2 = C$ (۳)	(رابطه)
St :	$ARL_c > ۲۰۰$		St :	$ARL_c > ۲۰۰$	
	$ARL_\delta < ۱۰$			$ARL_\delta < ۱۰$	
	$1 < n < ۲۰$			$1 < n_0, n_1, n_2 < ۲۰$	
	$۰,۵ < h < ۲۰$			$۰,۵ < h < ۲۰$	
	$1 < L < ۴$			$1 < L < ۴$	
	$1 < K < ۲۰$			$1 < K < ۲۰$	

در روابط فوق متغیرهای n, h, L, K برای تابع هزینه‌ی نمودارکنترل میانگین استاندارد (رابطه‌ی ۲) و متغیرهای n_1, n_2, L, h, n_1, n_2 برای تابع هزینه‌ی نمودار

کنترل میانگین VSS(رابطه‌ی ۳) به عنوان متغیرهای تصمیم درنظر گرفته می‌شوند.

در نهایت، مقادیر بهینه‌ی پارامترهای طراحی نمودارهای کنترل با استفاده از الگوریتم ژنتیک به دست خواهد آمد.

داشته‌اند. از طرف دیگر، با افزایش نزدیکی و قدر خردادهای بادلیل، به اندازه نمونه کمتر و تعداد تکرار بیشتر نیازمندیم. همچنین با افزایش واریانس خطای اندازه‌گیری، تعداد اندازه‌گیری‌های اضافی برای مشخصه کیفی هر قلم کالا نیز افزایش می‌باید.

۲.۲.۳. تحلیل حساسیت نمودار کنترل میانگین استاندارد به ازاء مقادیر مختلف B

در جداول ۵ تا ۸ مقادیر بهینه‌ی پارامترها به ازاء مقادیر مختلف شبیه خطای اندازه‌گیری (B) ارائه شده است. در تمامی جداول، $2 = \frac{\sigma_m}{\sigma_p} = \frac{1}{2}$ است.

B چنان که مشاهده می‌شود تعداد بهینه‌ی تکرارهای اندازه‌گیری با افزایش کاهش یافته است. همچنین با توجه به افزایش انحراف، با اندازه نمونه کمتر نیز می‌توان انحراف بادلیل را شناسایی کرد. بنابراین n نیز کاهش یافته است.

۳.۲.۳. تحلیل حساسیت اثر هزینه‌ی نمونه‌گیری مجدد برای هر کالا در نمودار کنترل میانگین استاندارد

مقادیر بهینه‌ی پارامترها به منظور بررسی اثر هزینه‌ی نمونه‌گیری مجدد روی مقادیر بهینه‌ی پارامترها، به ازاء $0,05 = b_2$ محاسبه شده و نتایج در جداول ۹ تا ۱۱ ارائه شده است.

نتایج حاکی از آن است که کاهش هزینه‌ی نمونه‌گیری به ازاء دفعات اضافی اندازه‌گیری برای هر قلم کالا، افزایش تعداد اندازه‌گیری‌های اضافی مشخصه کیفی را در پی خواهد داشت.

جدول ۵. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل \bar{X} به ازاء $1,5 = \delta$.

K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	λ	B
۳	۲,۸۱	۱۸,۱۱	۱۹	۲۸,۹۰	۰,۰۱	۱
۴	۲,۸۱	۱۹,۵۷	۱۴	۳۸,۸۳	۰,۰۵	
۳	۲,۸۱	۱۷,۷	۱۶	۲۸,۳۸	۰,۰۱	۲
۳	۲,۸۱	۱۹,۴	۱۳	۳۸,۴۹	۰,۰۵	
۲	۲,۸۱	۱۷,۴۳	۱۶	۲۸,۱۶	۰,۰۱	۳
۲	۲,۸۱	۱۹,۳۸	۱۳	۳۸,۰۴	۰,۰۵	
۱	۲,۸۱	۱۶,۱۹	۱۶	۲۸	۰,۰۱	۴
۲	۲,۸۱	۱۹,۹	۱۳	۳۸,۳۲	۰,۰۵	

جدول ۶. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل \bar{X} به ازاء $1,5 = \delta$.

K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	λ	B
۳	۲,۸۱	۹,۳۹	۱۰	۳۳,۶۲	۰,۰۱	۱
۴	۲,۸۱	۷,۶۳	۸	۵۳,۲۷	۰,۰۵	
۳	۲,۸۳	۸,۴۷	۸	۳۳,۰۷	۰,۰۱	۲
۳	۲,۸۱	۶,۷۶	۷	۵۲,۶۱	۰,۰۵	
۲	۲,۸۶	۸,۴۹	۸	۳۲,۸۱	۰,۰۱	۳
۲	۲,۸۱	۷,۱۶	۷	۵۲,۳۴	۰,۰۵	
۱	۲,۸۷	۸,۱۶	۸	۳۲,۶۲	۰,۰۱	۴
۲	۲,۸۱	۷,۰۳	۷	۵۲,۲۷	۰,۰۵	

جدول ۲. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل میانگین بهازء $1 = \sigma_m/\sigma_p$.

$K = 1$	وجود تکرار اندازه‌گیری						δ
	$C_{\bar{Y}}$	K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	
۲۹	۲	۲,۸۱	۱۸,۲۹	۱۹	۲۸,۵۴	۰,۰۱	۱
۳۹,۰۹	۳	۲,۸۱	۱۹,۷۵	۱۴	۳۸,۶۱	۰,۰۵	
۳۴,۶۵	۲	۲,۸۱	۹,۵۷	۱۰	۳۳,۲۱	۰,۰۱	۱/۵
۵۶,۸۷	۳	۲,۸۱	۷,۵۹	۸	۵۲,۸۳	۰,۰۵	
۳۹,۳	۲	۲,۹۱	۵,۵۸	۶	۳۹,۴۵	۰,۰۱	۲
۷۲,۴۵	۳	۲,۸۱	۴,۱۵	۵	۷۱,۲۱	۰,۰۵	
۵۰,۰۹	۲	۳,۰۵	۳,۴۶	۴	۴۷,۳۲	۰,۰۱	۲/۵
۹۸,۷۲	۳	۲,۸۵	۲,۴۶	۳	۹۴,۴۳	۰,۰۵	

جدول ۳. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل میانگین بهازء $2 = \sigma_m/\sigma_p$.

$K = 1$	وجود تکرار اندازه‌گیری						δ
	$C_{\bar{Y}}$	K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	
۲۹,۰۸	۳	۲,۸۱	۱۸,۱۱	۱۹	۲۸,۹۰	۰,۰۱	۱
۳۸,۷۸	۴	۲,۸۱	۱۹,۵۷	۱۴	۳۸,۸۳	۰,۰۵	
۳۴,۸	۳	۲,۸۱	۹,۳۹	۱۰	۳۳,۶۲	۰,۰۱	۱/۵
۵۵,۷۸	۴	۲,۸۱	۷,۶۳	۸	۵۳,۲۷	۰,۰۵	
۴۳,۶	۳	۲,۸۱	۵,۸۴	۶	۳۹,۸۹	۰,۰۱	۲
۷۵,۸۹	۴	۲,۸۱	۴,۷۳	۵	۷۱,۷۶	۰,۰۵	
۴۸,۹	۳	۲,۹۹	۴,۶۶	۵	۴۷,۸۱	۰,۰۱	۲/۵
۹۶,۲۳	۴	۲,۸۵	۳,۲۳	۴	۹۵,۰۲	۰,۰۵	

جدول ۴. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل میانگین بهازء $3 = \sigma_m/\sigma_p$.

$K = 1$	وجود تکرار اندازه‌گیری						δ
	$C_{\bar{Y}}$	K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	
۳۰,۲	۴	۲,۸۱	۱۸,۱۶	۱۹	۲۹,۱۸	۰,۰۱	۱
۳۹,۵۶	۵	۲,۸۱	۱۹,۸	۱۴	۳۸,۹۸	۰,۰۵	
۳۶,۵۴	۴	۲,۸۱	۹,۲۷	۱۰	۳۳,۹۴	۰,۰۱	۱/۵
۵۵,۶۷	۵	۲,۸۱	۸,۵	۹	۵۳,۶۳	۰,۰۵	
۴۲,۰۵	۴	۲,۸۲	۵,۴۱	۶	۴۰,۲۵	۰,۰۱	۲
۷۵,۴	۵	۲,۸۱	۳,۸۲	۵	۷۲,۲۱	۰,۰۵	
۴۹,۶	۴	۲,۸۸	۳,۹	۴	۴۸,۱۷	۰,۰۱	۲/۵
۹۵,۴۳	۵	۲,۸۱	۳,۱۸	۴	۹۵,۰۱	۰,۰۵	

تعییر در میانگین مشخصه کیفی، به اندازه نمونه کمتری برای شناسایی تعییر رخ داده نیازمندیم. با توجه به استفاده ازتابع زیان درجه دوم، هر چه تعییر در میانگین بیشتر می‌شود اختلاف با میانگین هدف افزایش یافته و به تبع آن هزینه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است با افزایش تعییر در میانگین زمانی که میزان واریانس خطای اندازه‌گیری ثابت است، تعداد بهینه‌ی تکرارهای اندازه‌گیری (K) نیز روندی صعودی

جدول ۱۰. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار \bar{X} به ازاء $2 = \sigma_m^2 / \sigma_p^2$ و $b_2 = 0,05$

K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	λ	δ
۴	۲,۸۱	۱۸,۶۹	۱۹	۲۸,۷۶	۰,۰۱	۱
۴	۲,۸۱	۱۹,۵۵	۱۰	۳۸,۷۱	۰,۰۵	
۴	۲,۸۱	۸,۵۱	۹	۳۲,۵	۰,۰۱	۱/۵
۴	۲,۸۱	۷,۴۷	۹	۵۳,۱	۰,۰۵	
۴	۲,۹۱	۵,۵۲	۶	۳۹,۸	۰,۰۱	۲
۵	۲,۸۱	۴,۲۵	۵	۷۱,۶۴	۰,۰۵	
۴	۲,۹۸	۳,۹۱	۴	۴۷,۶۹	۰,۰۱	۲/۵
۵	۲,۸۷	۲,۲۲	۳	۹۴,۹۷	۰,۰۵	

 جدول ۱۱. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار \bar{X} به ازاء $3 = \sigma_m^2 / \sigma_p^2$ و $b_2 = 0,05$

K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	λ	δ
۴	۲,۸۱	۱۶,۹۸	۱۹	۲۹,۰۲	۰,۰۱	۱
۵	۲,۸۱	۱۹,۵۷	۱۰	۳۸,۸۴	۰,۰۵	
۵	۲,۸۱	۸,۷۲	۹	۳۳,۷۹	۰,۰۱	۱/۵
۵	۲,۸۱	۷,۹۵	۹	۵۳,۴	۰,۰۵	
۵	۲,۸۶	۵,۵۹	۶	۴۰,۱۱	۰,۰۱	۲
۵	۲,۸۱	۴,۱۷	۵	۷۱,۹۴	۰,۰۵	
۵	۲,۹۹	۳,۵	۴	۴۸,۰۴	۰,۰۱	۲/۵
۵	۲,۸۱	۳,۱۸	۴	۹۵,۲۶	۰,۰۵	

۳.۳ نتایج طراحی آماری - اقتصادی نمودار VSS

 ۱.۳.۳. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای طراحی نمودار کنترل VSS به ازاء $\sigma_m^2 / \sigma_p^2 = 0,05$

جهوولات تابع هزینه‌ی نمودار VSS پس از قراردادن متغیرهای ثابت ذکر شده در مثال، شامل ۵ پارامتر h, n_1, n_2, K و است. از نتایج نمودار میانگین استاندارد برای مقدار n_0 به ازاء شرایط مختلف استفاده می‌شود. در نهایت، برای به دست آوردن مقادیر بهینه‌ی پارامترها به طوری که حداقل مقدار ممکن باید تابع هزینه‌ی ۳ به دست آید، مسئله با استفاده از الگوریتم زنگیک حل شد. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای طراحی به ازاء مقادیر مختلف واریانس خطأ، در جداول ۱۲ تا ۱۵ ارائه شده است. نتایج جداول ۱۲ تا ۱۵ نشان می‌دهد که در صورت وجود تکرار اندازه‌گیری، هزینه‌ها کاهش یافته است (شکل ۱). به علاوه با افزایش انحراف از میانگین فرایند، به ازاء واریانس خطای ثابت، به تعداد اندازه‌گیری بیشتری نیاز است (شکل ۲). همچنین به علت استفاده از تابع زیان درجه دوم، هزینه‌ها نیز افزایش یافته است (شکل ۳). با افزایش نزدیکی واریانس خطأ، هزینه و تعداد تکرارهای اندازه‌گیری نیز بیشتر شده است. لازم به ذکر است در تمام نمودارها، مقدار σ_p^2 / σ_m^2 برابر با ۲ و نزدیکی واریانس خطأ است.

 جدول ۷. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل \bar{X} به ازاء $2 = \delta$

K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	λ	B
۳	۲,۸۱	۵,۸۴	۶	۳۹,۸۹	۰,۰۱	۱
۴	۲,۸۱	۴,۷۳	۵	۷۱,۷۶	۰,۰۵	
۳	۲,۹۷	۵,۳۸	۵	۳۹,۳۱	۰,۰۱	۲
۳	۲,۸۴	۴,۴۱	۵	۷۰,۹۹	۰,۰۵	
۲	۳	۵,۴۵	۵	۳۹,۰۲	۰,۰۱	۳
۲	۲,۸۸	۴,۳۳	۵	۷۰,۶۴	۰,۰۵	
۱	۳,۰۴	۴,۹۲	۵	۳۸,۸	۰,۰۱	۴
۱	۲,۹	۴,۰۹	۵	۷۰,۳۵	۰,۰۵	

 جدول ۸. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل \bar{X} به ازاء $2,5 = \delta$

K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	λ	B
۳	۳	۴,۶۶	۵	۴۷,۸۱	۰,۰۱	۱
۴	۲,۸۵	۳,۲۳	۴	۹۵,۰۲	۰,۰۵	
۲	۳,۱	۴,۱۶	۴	۴۷,۰۳	۰,۰۱	۲
۲	۲,۹	۲,۴۳	۳	۹۳,۹۸	۰,۰۵	
۲	۲,۷۴	۳,۷۲	۴	۴۶,۸۸	۰,۰۱	۳
۲	۲,۹۳	۲,۷۶	۳	۹۳,۷۳	۰,۰۵	
۱	۳,۱۹	۴,۰۶	۴	۴۶,۶۳	۰,۰۱	۴
۱	۲,۹۷	۲,۵	۳	۹۳,۴۵	۰,۰۵	

 جدول ۹. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار \bar{X} به ازاء $1 = \sigma_p^2 / \sigma_m^2 = b_2 = 0,05$

K	L	h	n	$C_{\bar{Y}}$	λ	δ
۳	۲,۸۱	۱۸,۴۸	۱۸	۲۸,۴۶	۰,۰۱	۱
۴	۲,۸۱	۱۹,۳۸	۱۴	۳۸,۵۴	۰,۰۵	
۳	۲,۸۲	۸,۴۵	۹	۳۳,۱۶	۰,۰۱	۱/۵
۴	۲,۸۱	۷,۰۵	۷	۵۲,۷۸	۰,۰۵	
۳	۳,۰۲	۵,۲۴	۶	۳۹,۴۲	۰,۰۱	۲
۴	۲,۸۱	۴,۵۸	۵	۷۱,۲۱	۰,۰۵	
۳	۳,۱۳	۲,۴۵	۴	۴۷,۲۹	۰,۰۱	۲/۵
۴	۲,۸۶	۲,۶۵	۳	۹۴,۳۹	۰,۰۵	

جدول ۱۲. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\sigma_m^2 / \sigma_p^2 = ۰$

$K = ۱$	وجود تکرار اندازه‌گیری									
	C_{VSS}	K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	δ
۲۵,۷۷	۱	۳,۰۵	۱۹,۸۴	۱۶	۱	۱۵	۲۵,۷۷	۰,۰۱	۱	
۳۶,۴۶	۱	۳,۹۹	۱۵,۷	۱۴	۲	۱۳	۳۶,۴۶	۰,۰۵		
۲۹,۱۸	۱	۳,۲۳	۱۹,۹۱	۹	۱	۸	۲۹,۱۸	۰,۰۱		۱/۵
۴۸,۷۴	۳	۳,۶۷	۴,۷۷	۱۹	۱	۷	۴۸,۷۴	۰,۰۵		
۳۴,۷۶	۲	۳,۱۷	۱۹,۵۱	۶	۱	۵	۳۴,۷۶	۰,۰۱	۲	
۵۲,۲۷	۴	۳,۹۳	۰,۹۷	۱۹	۱	۴	۵۲,۲۷	۰,۰۵		
۴۲,۲۶	۴	۳,۸۵	۶,۷۱	۱۹	۱	۴	۴۲,۲۶	۰,۰۱		۱/۵
۷۰,۱۷	۶	۳,۹۱	۰,۹۷	۱۹	۱	۳	۷۰,۱۷	۰,۰۵		

جدول ۱۳. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\sigma_m^2 / \sigma_p^2 = ۱$

$K = ۱$	وجود تکرار اندازه‌گیری									
	C_{VSS}	K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	δ
۰,۹۱	۱	۳,۸۸	۱۰,۵	۱۹	۲	۱۸	۰,۹۱	۰,۰۱	۱	
۱,۹۲	۲	۳,۷۲	۳,۰۵	۱۵	۵	۱۴	۱,۹۲	۰,۰۵		
۲۹,۶۵	۲	۲,۹۲	۱۹,۹۴	۱۱	۲	۱۰	۲۹,۶۵	۰,۰۱		۱/۵
۴۹,۵	۳	۲,۹۵	۱۵,۳۱	۱۰	۱	۸	۴۹,۵	۰,۰۵		
۳۴,۹۱	۴	۳,۱۳	۱۹,۰۷	۷	۱	۶	۳۴,۹۱	۰,۰۱	۲	
۵۶	۶	۳,۷۱	۰,۹۹	۱۹	۱	۵	۵۶	۰,۰۵		
۴۲,۶۲	۶	۳,۹۷	۴,۹۱	۱۹	۱	۴	۴۲,۶۲	۰,۰۱		۱/۵
۸۸,۰۹	۷	۳,۹۶	۷,۲۸	۱۹	۱	۳	۸۸,۰۹	۰,۰۵		


جدول ۱۴. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\sigma_m^2 / \sigma_p^2 = ۲$

$K = ۱$	وجود تکرار اندازه‌گیری									
	C_{VSS}	K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	δ
۲,۷۷	۲	۳,۶۲	۱,۲۵	۱۹	۸	۱۸	۲,۷۷	۰,۰۱	۱	
۲,۸	۴	۳,۸۲	۱۸,۲۷	۱۹	۱۰	۱۴	۲,۸	۰,۰۵		
۲۹,۶	۳	۲,۸۳	۱۹,۷۲	۱۱	۱	۱۰	۲۹,۶	۰,۰۱		۱/۵
۴۸,۰۸	۴	۳,۹	۱,۴۷	۱۹	۷	۸	۴۸,۰۸	۰,۰۵		
۳۶,۰۲	۵	۳,۹۸	۸,۶۲	۱۹	۲	۶	۳۶,۰۲	۰,۰۱	۲	
۵۴,۵۱	۷	۳,۹	۰,۶۴	۱۹	۱	۵	۵۴,۵۱	۰,۰۵		
۴۵,۹۳	۷	۳,۹۳	۸,۱۶	۱۹	۱	۵	۴۵,۹۳	۰,۰۱		۱/۵
۵۵,۹۵	۹	۳,۹۵	۰,۶۴	۱۹	۱	۴	۵۵,۹۵	۰,۰۵		

جدول ۱۵. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\sigma_m/\sigma_p = 3$.

$K = 1$	وجود تکرار اندازه‌گیری									
	C_{VSS}	K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	δ
۲,۰۵	۲	۳,۲۸	۱,۰۳	۱۹	۸	۱۸	۱,۰۶	۰,۰۱	۱	
۵,۳۵	۴	۳,۳۶	۹,۲۹	۱۵	۸	۱۴	۲,۲۵	۰,۰۵		
۲۵,۰۶	۳	۳,۹۱	۰,۷۴	۱۲	۸	۱۰	۶,۰۱	۰,۰۱		
۵۰,۳۶	۵	۳,۹	۸,۰۲	۱۰	۱	۹	۴۸,۶۴	۰,۰۵	۱/۵	
۲۸,۵۶	۶	۳,۹	۸,۸۲	۱۹	۲	۶	۳۵,۱۲	۰,۰۱		
۵۸,۷	۸	۳,۹۲	۰,۹	۱۹	۱	۵	۵۰,۰۸	۰,۰۵		
۳۷	۸	۳,۹۶	۴,۵۷	۱۹	۱	۴	۳۷,۰۹	۰,۰۱		
۷۳,۲۶	۱۰	۳,۹۸	۸,۲	۱۹	۱	۴	۷۲,۹۷	۰,۰۵	۲/۵	

هزینه نمودار کنترل در مقابل میزان انحراف از میانگین

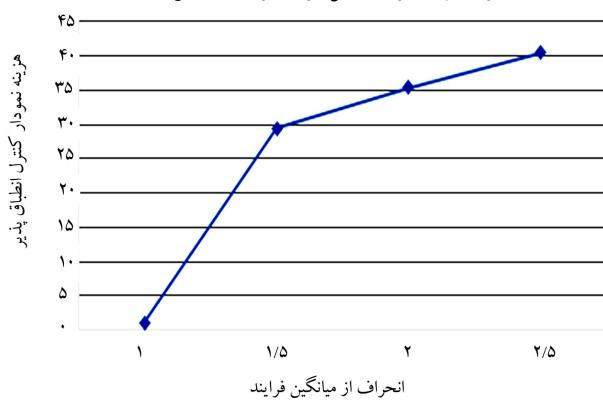

شکل ۳. هزینه‌ی نمودار کنترل در مقابل میزان انحراف از میانگین.

 جدول ۱۶. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\sigma_m/\sigma_p = 6$.


K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	B
۲	۳,۸۲	۵,۱۸	۱۹	۳	۱۸	۳,۹۲	۰,۰۱	۱
۴	۳,۸۲	۸,۷۲	۱۵	۳	۱۴	۴,۷۵	۰,۰۵	
۲	۳,۹۹	۵	۱۸	۱۴	۱۶	۴,۷۳	۰,۰۱	۲
۲	۲,۸۲	۱۹,۴۶	۱۴	۲	۱۳	۳۶,۸۶	۰,۰۵	
۱	۲,۹۲	۱۹,۷۲	۱۷	۲	۱۶	۲۵,۳۴	۰,۰۱	۳
۲	۲,۸۳	۱۹,۹۶	۱۶	۱	۱۳	۳۶,۷۴	۰,۰۵	
۱	۳,۳۸	۱۸,۹۸	۱۷	۱	۱۶	۲۵,۲۷	۰,۰۱	۴
۱	۲,۸۱	۱۹,۵۱	۱۴	۱	۱۳	۳۶,۶۱	۰,۰۵	

همچنین با توجه به افزایش خطای شناسایی سریع آن توسط نمودار کنترل، با اندازه نمونه‌ی کمتر نیز می‌توان به وجود خطای پی برد. بنابراین n نیز کاهش یافته است.

۳.۳.۳. تحلیل حساسیت اثر هزینه‌ی نمونه‌گیری مجدد برای هر کالا در نمودار VSS


به منظور بررسی اثر هزینه‌ی نمونه‌گیری بهمراه دفعات اضافی برای هر قلم کالا روی مقادیر بهینه‌ی پارامترها، مقادیر بهینه‌ی جداول ۱۳ تا ۱۵ به ازاء $5,000$ محاسبه شد.

هزینه نمودار کنترل در صورت وجود و عدم وجود تکرار اندازه‌گیری

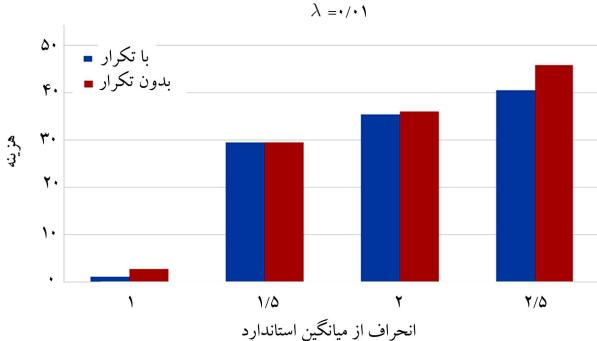

شکل ۱. هزینه‌ی نمودار کنترل در صورت وجود و عدم وجود خطای اندازه‌گیری.

تعداد تکرارهای اندازه‌گیری در مقابل انحراف از میانگین

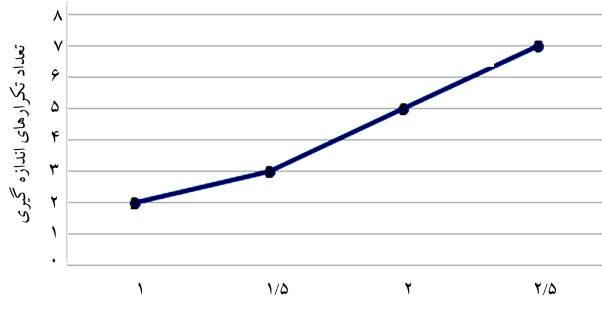

شکل ۲. تعداد تکرارهای اندازه‌گیری در مقابل انحراف از میانگین.

۲.۳.۳. تحلیل حساسیت نمودار کنترل VSS به ازاء مقادیر مختلف B
جدول ۱۶ تا ۱۹، مقادیر بهینه‌ی پارامترها را به ازاء مقادیر مختلف B نشان می‌دهد. در تمامی حالات فرض شده است که نسبت واریانس خطای اندازه‌گیری به واریانس خطای افزایش B است.

با توجه به جداول فوق، تعداد تکرار اندازه‌گیری برای هر قلم کالا بر اثر افزایش شیب خطای اندازه‌گیری (B)، کاهش یافته است؛ زیرا افزایش شیب نشان دهنده‌ی افزایش خطای اندازه‌گیری است و باعث تشخیص سریع‌تر انحراف بادلیل می‌شود.

جدول ۲۰. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\delta = 1$

K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	δ
۲	۳,۹۵	۶,۱۶	۱۹	۱۳	۱۸	۱۴,۹۸	۰,۰۱	۱
۳	۳,۹۶	۰,۰۱	۱۵	۵	۱۴	۱۸,۴۹	۰,۰۰۵	
۴	۳,۱	۱۷,۶۷	۱۰	۱	۹	۲۹,۱۹	۰,۰۱	
۴	۳,۹	۲,۶۵	۸	۶	۷	۲۴,۳۸	۰,۰۰۵	۱/۵
۵	۳,۹۸	۴,۸۳	۱۹	۱	۶	۳۴,۸	۰,۰۱	۲
۶	۳,۴۷	۴,۲۸	۱۹	۱	۵	۶۴,۳۳	۰,۰۰۵	
۷	۳,۹	۲,۱۶	۱۹	۱	۴	۳۸,۳۱	۰,۰۱	۲/۵
۸	۳,۸۹	۲,۱۳	۱۹	۱	۳	۷۳,۱۲	۰,۰۰۵	

 جدول ۲۱. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\delta = 2$

K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	δ
۲	۳,۷۷	۵,۰۲	۱۹	۴	۱۸	۵,۶	۰,۰۱	۱
۵	۳,۹۸	۷,۸۹	۱۶	۴	۱۵	۲۶,۸۱	۰,۰۰۵	
۴	۳,۰۶	۱۹,۲۸	۱۰	۱	۹	۲۹,۱۷	۰,۰۱	
۵	۲,۸۹	۱۶,۱۶	۱۰	۱	۹	۴۹,۰۲	۰,۰۰۵	۱/۵
۶	۳,۹۶	۴,۷۱	۱۹	۱	۶	۳۴,۵۲	۰,۰۱	۲
۸	۳,۹۱	۴,۸۶	۱۹	۱	۵	۶۲,۶۳	۰,۰۰۵	
۹	۳,۸۴	۲,۷۵	۱۹	۱	۴	۳۶,۴۸	۰,۰۱	
۱۰	۳,۷۹	۵,۴۹	۱۹	۱	۳	۶۷,۱۶	۰,۰۰۵	۲/۵

 جدول ۲۲. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\delta = 3$

K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	δ
۴	۳,۹۱	۵,۳۵	۱۹	۶	۱۸	۴,۸۶	۰,۰۱	۱
۶	۳,۹	۲,۲۱	۱۶	۳	۱۵	۸,۷۴	۰,۰۰۵	
۴	۳,۹۹	۳,۱۳	۱۰	۶	۹	۱۸,۰۷	۰,۰۱	
۷	۳,۰۲	۱۸,۹۱	۱۰	۱	۹	۴۹,۱۶	۰,۰۰۵	۱/۵
۸	۳,۹۷	۴,۲۳	۱۹	۱	۶	۳۳,۹۵	۰,۰۱	۲
۱۰	۳,۹۷	۶	۱۹	۱	۵	۶۱	۰,۰۰۵	
۱۰	۳,۹۹	۳,۰۶	۱۹	۲	۴	۳۶,۵۳	۰,۰۱	
۱۲	۳,۸۸	۲,۸۱	۱۹	۱	۴	۷۰,۷۹	۰,۰۰۵	۲/۵

۴. نتیجه‌گیری

از آنجا که برای اطمینان از پایداری فرایند از نمونه‌گیری استفاده می‌شود وجود خطای اندازه‌گیری در نمودارهای کنترل امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. زیرا سیستم اندازه‌گیری شامل اپراتور و دستگاه‌های اندازه‌گیری است که هیچ‌کدام از دقت کامل برخوردار نیستند. عدم توجه و نادیده گرفتن خطای اندازه‌گیری، می‌تواند عواقب ناگوار و هزینه‌های زیادی را به همراه داشته باشد. وجود خطای اندازه‌گیری در نمودارهای کنترل موجب کاهش کارایی آنها شده و کشف سریع تغییرات را

 جدول ۱۷. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\delta = 15$

K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	B
۳	۳,۱	۱۷,۸۸	۱۱	۱	۱۰	۲۹,۱۷	۰,۰۱	۱
۴	۲,۸۱	۱۹,۷۸	۹	۲	۸	۴۹,۳۱	۰,۰۰۵	
۳	۳,۳۵	۱۸,۴۳	۹	۱	۸	۲۹,۱۸	۰,۰۱	۲
۳	۲,۸۶	۱۷,۲۳	۹	۱	۷	۴۹,۰۷	۰,۰۰۵	
۱	۲,۸۸	۱۸,۶۱	۹	۱	۸	۲۸,۹۶	۰,۰۱	۳
۳	۲,۹۱	۱۸,۸۲	۸	۱	۷	۴۸,۷۵	۰,۰۰۵	
۱	۲,۹۶	۱۷,۷۴	۹	۱	۸	۲۸,۹۷	۰,۰۱	۴
۱	۲,۸۴	۱۶,۱۲	۸	۱	۷	۴۸,۶۱	۰,۰۰۵	

 جدول ۱۸. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\delta = 2$

K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	B
۵	۳,۹۹	۴,۶۳	۲۱۹	۲	۶	۳۴,۸۳	۰,۰۱	۱
۷	۳,۹۸	۴	۱۹	۱	۵	۶۳,۵۸	۰,۰۰۵	
۵	۳,۸۹	۳,۸۷	۱۹	۱	۵	۳۴,۲۷	۰,۰۱	۲
۶	۳,۹۴	۴,۹	۱۹	۱	۵	۶۴,۴	۰,۰۰۵	
۴	۳,۹۴	۵,۱۶	۱۹	۱	۵	۳۴,۷	۰,۰۱	۳
۵	۳,۹۷	۶,۰۸	۱۹	۱	۵	۶۵,۱	۰,۰۰۵	
۲	۳,۱۸	۱۵,۲۴	۶	۱	۵	۳۴,۷۳	۰,۰۱	۴
۳	۳,۹۲	۵,۷۵	۱۹	۱	۵	۶۶,۲۶	۰,۰۰۵	

 جدول ۱۹. مقادیر بهینه‌ی پارامترهای نمودار کنترل VSS به ازاء $\delta = 2,5$

K	L	h	n_2	n_1	n_0	C_{VSS}	λ	B
۷	۳,۹۳	۳	۱۹	۱	۵	۳۹,۸۵	۰,۰۱	۱
۹	۳,۹	۳,۸۵	۱۹	۱	۴	۷۷,۵	۰,۰۰۵	
۵	۳,۹۵	۳,۲۷	۱۹	۱	۴	۴۰,۰۱	۰,۰۱	۲
۷	۳,۸۸	۲,۶	۱۹	۱	۳	۷۶,۶۶	۰,۰۰۵	
۴	۳,۹۴	۲,۳۸	۱۹	۱	۴	۴۰,۸۲	۰,۰۱	۳
۶	۳,۹۹	۲,۸۷	۱۹	۱	۳	۷۹,۱۱	۰,۰۰۵	
۲	۳,۸۷	۲,۸۴	۱۸	۱	۴	۴۲,۴۷	۰,۰۱	۴
۴	۳,۹۷	۲,۰۹	۱۸	۱	۳	۸۴,۲۹	۰,۰۰۵	

شده و نتایج در جداول ۲۰ تا ۲۲ آورده شده است.

چنان که در جداول مشاهده می‌شود کاهش هزینه‌ی نمونه‌گیری به ازاء دفعات اضافی برای هر قلم کالا، موجب افزایش تعداد اندازه‌گیری‌های اضافی مشخصه‌ی کیفی می‌شود زیرا با توجه به کاهش هزینه، می‌توان تکرارهای بیشتری برای کاهش اثر خطای اندازه‌گیری انجام داد.

داشته است. زیرا شناسایی انحراف بادلیل سریع‌تر انجام شده و هزینه‌ی بیشتری در راستای کشف این انحراف به فرایند تحمیل نمی‌شود. از دیگر نتایج می‌توان به کاهش اندازه نمونه لازم با افزایش انحراف از میانگین (در یک واریانس خطای ثابت) اشاره کرد. در این شرایط، تعداد تکرارهای اندازه‌گیری لازم افزایش یافته است. لازم به ذکر است بعلت استفاده از تابع زیان درجه دوم برای تولید محصولات نامنطبق، هنگام افزایش انحراف از میانگین، هزینه‌ها نیز روندی صعودی داشته‌اند. همچنین با افزایش نزدیکی وقوع انحرافات بادلیل، تعداد تکرار اندازه‌گیری بیشتری لازم است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت برای بررسی تأثیر مقادیر ورودی پارامترها روی مقدار بهینه‌ی متغیرها نیز نشان‌دهنده‌ی کاهش تعداد اندازه‌گیری‌های اضافی مشخصه کیفی هر محصول با افزایش شبیه مدل خطای اندازه‌گیری است. همچنین با کاهش هزینه‌ی اندازه‌گیری مجدد، تعداد تکرارهای اندازه‌گیری مجدد افزایش یافته است.

به تعویق می‌اندازد. به عبارت دیگر، خطای اندازه‌گیری بر شاخص متوسط طول دنباله اثر می‌گذارد و درنتیجه هزینه‌ی محصولات نامنطبق در یک فرایند تولید و تابع هزینه‌ی کل دچار تغییر خواهد شد. بنابراین با توجه به رایج بودن و اجتناب ناپذیر بودن بروز خطای اندازه‌گیری، مدنظر قراردادن عامل خطای اندازه‌گیری در طراحی پارامترهای نمودارکنترل، ضروری است. در این مقاله، پارامتر تکرار اندازه‌گیری برای کاهش اثرات منفی وجود خطای اندازه‌گیری، به پارامترهای طراحی نمودار کنترل میانگین استاندارد افزوده شده است، اما چون نمودار کنترل میانگین استاندارد توأم‌بی لازم و سرعت مناسب برای تشخیص انحرافات کوچک در فرایند را ندارد، از نمودارهای کنترل انطباق‌پذیر استفاده شده و طراحی پارامترهای نمودار انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر نیز با در نظر گرفتن پارامتر تکرار اندازه‌گیری‌ها انجام شد. نتایج حاکی از آن است که هزینه‌ها علی‌رغم استفاده از تکرار اندازه‌گیری‌ها کاهش یافته است. به علاوه هزینه‌ی نمودار انطباق‌پذیر نسبت به نمودار میانگین استاندارد کاهش

پانوشت‌ها

1. sample size (n)
2. sampling intervals (h)
3. control limits (L)
4. statistical design
5. economical design
6. economical- statistical design
7. adaptive control chart
8. measurement error

منابع (References)

1. Montgomery, D.C., *Introduction to Statistical Quality Control*, John Wiley, New York (2009).
2. Duncan, A.J. "The economic design of \bar{x} charts used to maintain current control of a process", *Journal of the American Statistical Association*, **51**(274), pp. 228-242 (1956).
3. Duncan, A.J. "The economic design of X-Bar charts when there is a multiplicity of assignable causes", *Journal of the American Statistical Association*, **66**(333), pp. 107-121 (1971).
4. Lorenzen, T.J. and Vance, L.C. "The economic design of control charts: A unified approach", *Technometrics*, **28**(1), pp. 3-10 (1986).
5. Saniga, E.M. "Economic statistical control-chart designs with an application to \bar{x} and R charts", *Technometrics*, **31**(3), pp. 313-320 (1989).
6. Rahim, M. A., "Determination of optimal design parameters of joint \bar{x} and R charts", *Journal of Quality Technology*, **21**, pp. 56-70 (1989).
7. Rahim, M.A. and Costa, A.F.B. "Joint economic design of \bar{x} and R charts under Weibull shock models", *International Journal of Production Research*, **38**(13), pp. 2871-2889 (2000).
8. Tolley, G.O. and English, J.R. "Economic designs of constrained EWMA and combined EWMA-X control schemes", *IIE Transactions*, **33**(6), pp. 429-436 (2001).
9. Prabhu, S.S., Runger, G.C. and Keats, J.B. " \bar{x} chart with adaptive sample sizes", *International Journal of Production Research*, **31**(12), pp. 2895-2909 (1993).
10. Costa, A.F.B. " \bar{x} charts with variable sample size", *Journal of Quality Technology*, **26**, pp. 155-163 (1994).
11. Nikolaidis, Y., Rigas, G. and Tagaras, G. "Using economically designed Shewhart and adaptive \bar{x} charts for monitoring the quality of tiles", *Quality and Reliability Engineering International*, **23**, pp. 233-245 (2007).
12. Tagaras, G. "A survey of recent development in the design of adaptive control charts", *Journal of Quality Technology*, **30**, pp. 212-231 (1998).
13. Chen, Y.K., Liao, H.C. and Chiu, F.R. "Re-evaluation of performance for adaptive charts: Viewpoints of inspection efficiency and efforts", *International Journal of Quality and Reliability Management*, **25**(2), pp. 621-625 (2008).
14. Bennett, C.A. "Effect of measurement error on chemical process control", *Industrial Quality Control*, **6**, pp. 337-342 (1952).

15. Abraham, B. "Control charts and measurement error", *Annual Technical Conference of the American Society for Quality Control*, **31**, pp. 370-374 (1977).
16. Kanazuka, T. "The effect of measurement error on the power of \bar{x} -R charts", *Journal of Quality Technology*, **18**(2), pp. 91-95 (1986).
17. Walden, C.T. "An analysis of variable control charts in the presence of measurement error", Unpublished Master's Thesis, Department of Industrial Engineering, Mississippi State University, UMI No. 1343291 (1990).
18. Linna, K.W. and Woodall, W.H. "Effect of measurement error on Shewhart control charts", *Journal of Quality Technology*, **33**(2), pp. 213-222 (2001).
19. Saghaei, A., Fatemi Ghomi, S.M.T. and Jaberi, S. "Economic design of exponentially weighted moving average control chart based on measurement error using Genetic algorithm", *Quality and Reliability Engineering International*, **30**(8), pp. 1153-1163 (2013).
20. Prabhu, S.S., Montgomery, D.C. and Runger, G.C. "Economic-statistical design of an adaptive \bar{x} chart", *International Journal of Production Economics*, **49**, pp. 1-15 (1997).

پیوست

ماتریس احتمال گذار نامیده می‌شود پس از حذف سطر و ستون حالت جاذب از ماتریس احتمال انتقال p به دست می‌آید. اگر داشته باشیم:

$$a_1 = \frac{\sqrt{n_1} \cdot \delta}{\sqrt{\left(1 + \frac{\sigma_m^2}{\sigma_p^2 \cdot K \cdot B}\right)}}$$

$$a_2 = \frac{\sqrt{n_2} \cdot \delta}{\sqrt{\left(1 + \frac{\sigma_m^2}{\sigma_p^2 \cdot K \cdot B}\right)}}$$

عنصر تشکیل‌دهنده‌ی ماتریس احتمال گذار عبارت خواهد بود از:

$$p_{11} = 2\varphi(w - a_1) - 1$$

$$p_{12} = 2\varphi(L - a_1) - 2\varphi(w - a_1)$$

$$p_{21} = 2\varphi(w - a_2) - 1$$

$$p_{22} = 2\varphi(L - a_2) - 2\varphi(w - a_2)$$

با توجه به توضیحات فوق، روابط مربوط به متوسط طول دنباله و متوسط اندازه نمونه‌ی لازم چنین محاسبه می‌شود:

$$ARL_\delta = b' \cdot (I - Q_\delta)^{-1},$$

$$E_\delta[N] = \frac{b' \cdot Q_\delta(I - Q_\delta)^{-1} \cdot n}{b' \cdot Q_\delta(I - Q_\delta)^{-1}},$$

در روابط مربوط به ARL_δ و $E_\delta[N]$ نشان‌دهنده بردار احتمال اولیه، ماتریس احتمال گذار، I ماتریس همانی، و $[n_1 \ n_2] = [n_1 \ n_2]$ است. b بیان‌گر احتمال شروع فرایند از هریک از دو حالت ۱ یا ۲ است با استفاده از روابط زیر محاسبه می‌شود.

$$b_1 = \frac{p(Z \in I_1)}{p(Z \in I_2)} = \frac{2\varphi(w) - 1}{2\varphi(L) - 1}$$

$$b_2 = \frac{p(Z \in I_2)}{p(Z \in I_1)} = \frac{2\varphi(L) - 2\varphi(w)}{2\varphi(L) - 1}$$

به دست آوردن حدود هشدار در نمودار کنترل:

با توجه به این که متوسط اندازه نمونه‌ها زمانی که فرایند در حالت تحت کنترل به سر می‌برد برابر با n_0 است، مقدار حدود هشدار از رابطه‌ی ۱ الف به دست خواهد آمد:

$$E[n(i) | LCL < Z_{i-1} < UCL; \delta = 0] = n,$$

$$w_{VSS} = \varphi^{-1} \left[\frac{2\varphi(L) \cdot (n_0 - n_1) + (n_1 - n_0)}{2(n_1 - n_2)} \right] \quad (1\text{ الف})$$

در طرح نمونه‌گیری VSS، با هر بار نمونه‌گیری از فرایند، یکی از سه حالت زیر اتفاق می‌افتد:

۱. اگر Z_i در ناحیه‌ی مرکزی باشد فرایند تحت کنترل است.

۲. اگر میانگین نمونه در بین w و L و $-w$ و $-L$ (ناحیه‌ی هشدار) قرار داشته باشد همچنان فرایند تحت کنترل است.

۳. اگر Z_i در خارج از حدود کنترل باشد نمودار کنترل هشدار داده و فرایند از کنترل خارج شده است.

برای یک زنجیر مارکوف با دو حالت گذرا ۱ و ۲ و حالت جاذب ۳، ماتریس احتمال انتقال و ماتریس احتمال گذار عبارت خواهد بود از:

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \end{bmatrix}$$

$$Q_\delta = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$$

در ماتریس احتمال انتقال p_{ij} بیان‌گر احتمال انتقال از وضعیت قبلی i به وضعیت فعلی j است و به صورت $p_{ij} = p(Z_{\bar{Y}} \in I_j | n_i, \delta)$ محاسبه می‌شود. که